


ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 23.7.2014, TILA 021

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.


MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
→ MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAAKSE
■ MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO


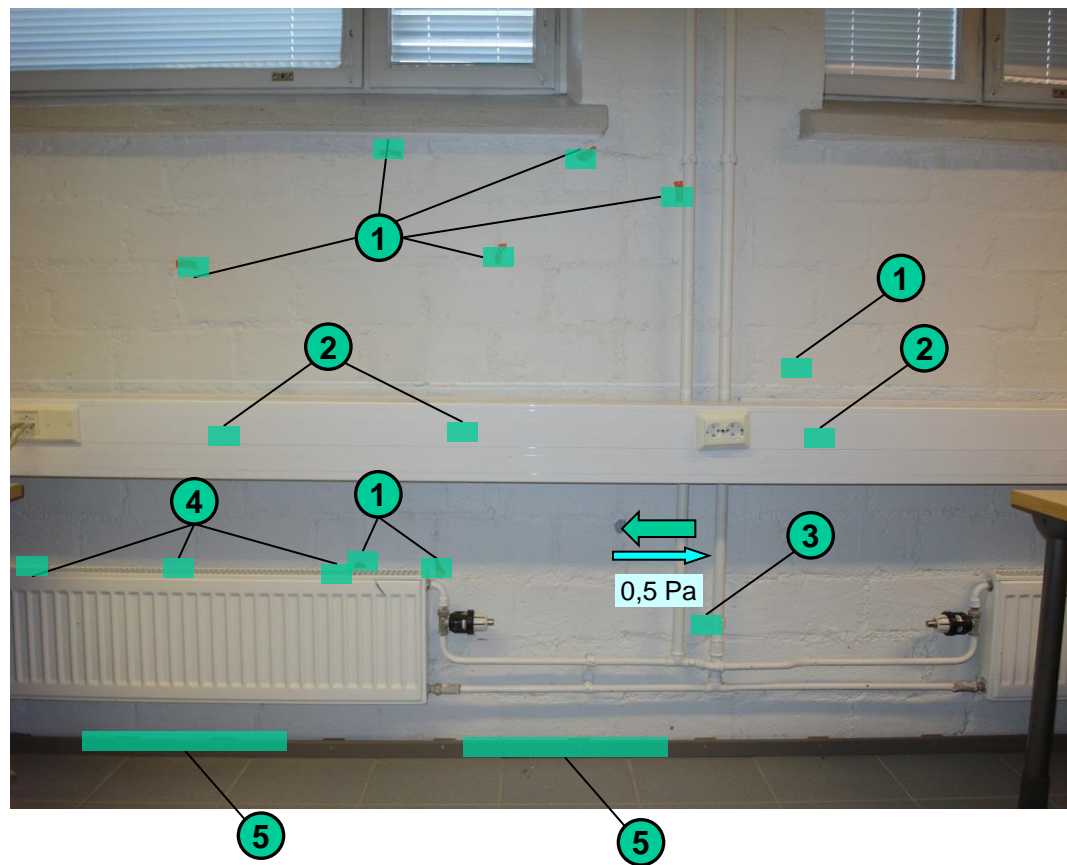


MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① REIÄT TIILIMUURAUKSESSA
② SÄHKÖPANEELIN KANNAKERUUVIT
③ VESIPUTKEN KANNAKERUUVIT
④ LÄMPÖPATTERIN KANNAKERUUVIT
⑤ ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

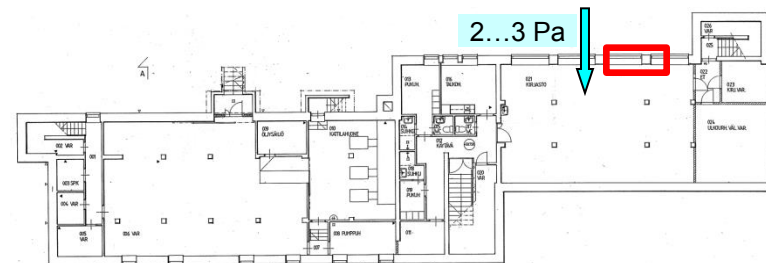

ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 23.7.2014, TILA 021

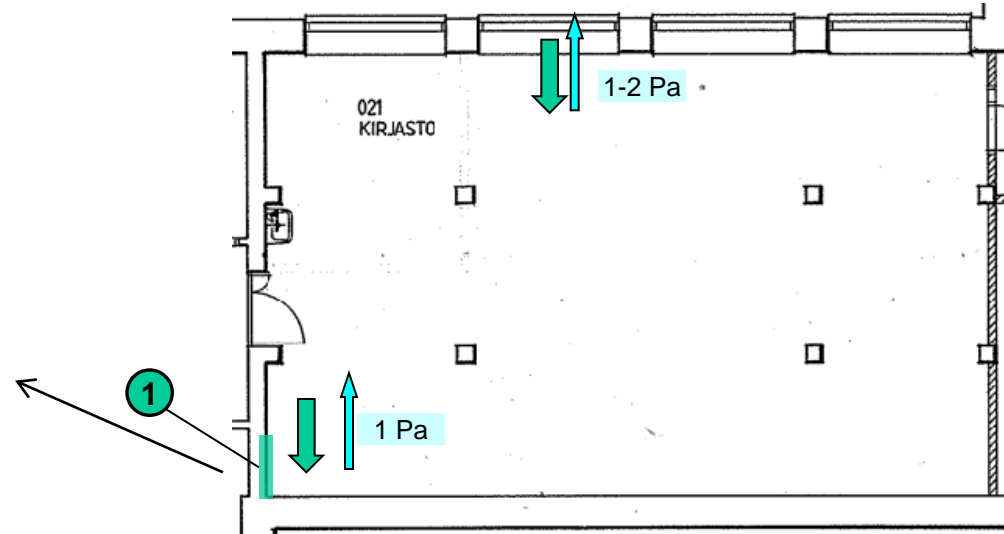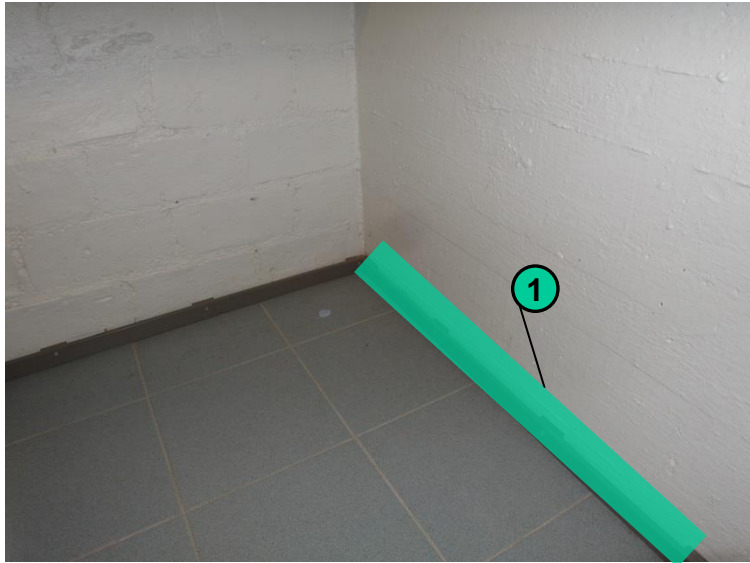

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


0-1 Pa → PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

→ MERKKIAINE ALAPOHJALAATAN ALLE


■ MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

① SEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

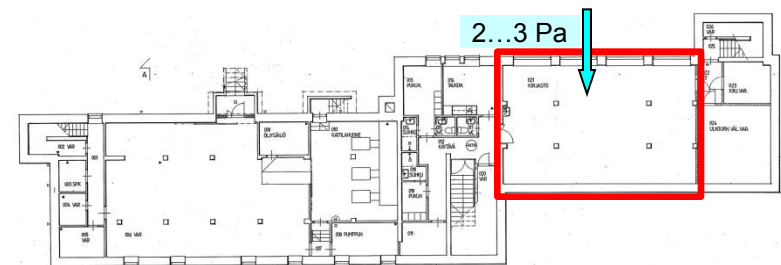

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 23.7.2014, TILA 023

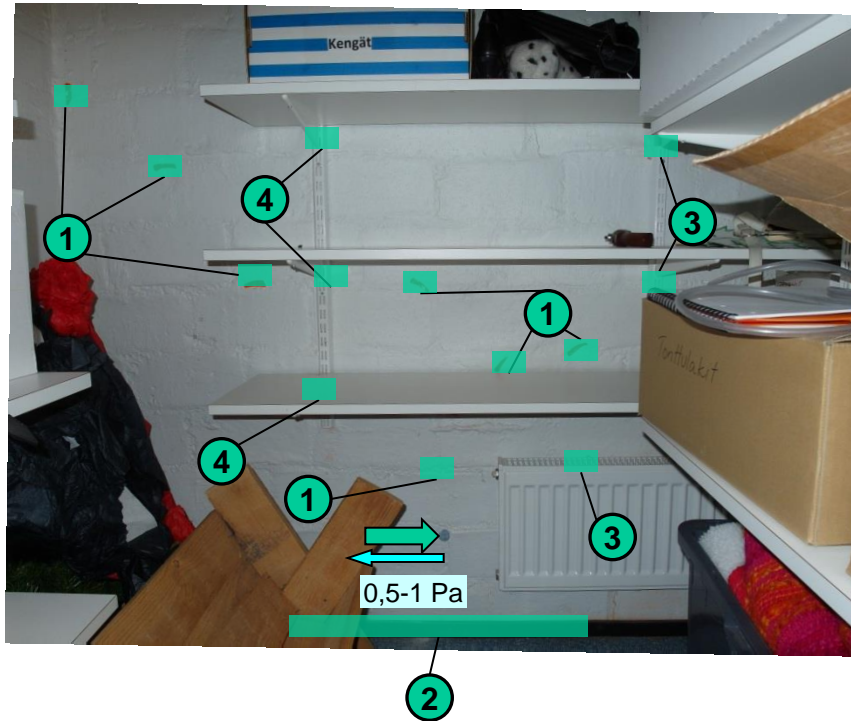


MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa PAIN E-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAAKSE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 REIÄT TIILIMUURAUKSESSA
- 2 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ
- 3 LÄMPÖPATTERIN KANNATINRUUVIT
- 4 HYLLYN KANNATINRUUVIT

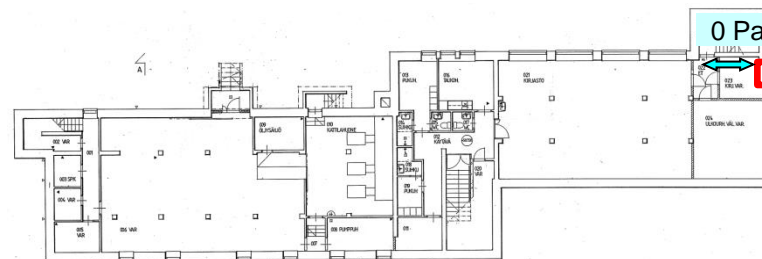

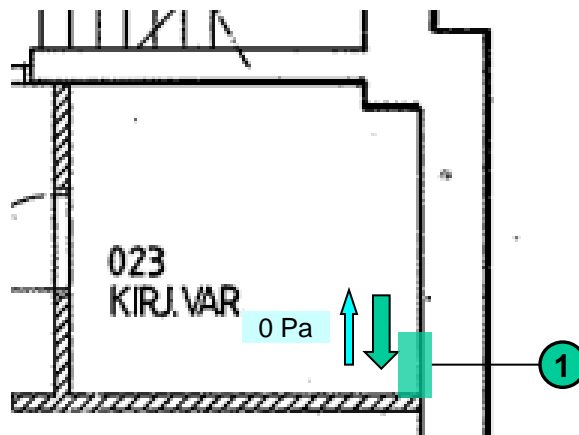


ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 23.7.2014, TILA 023




MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


-  0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
-  MERKKIAINE ALAPOHJALAATAN ALLE
-  MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

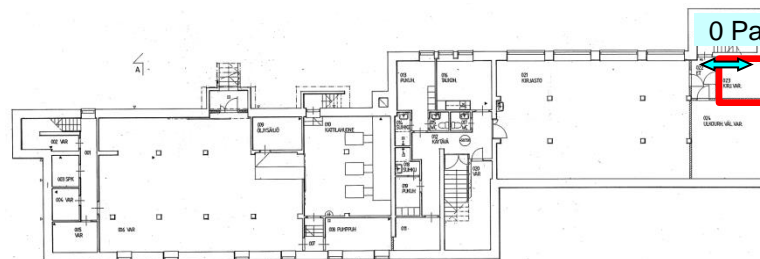

ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 23.7.2014, TILA 024

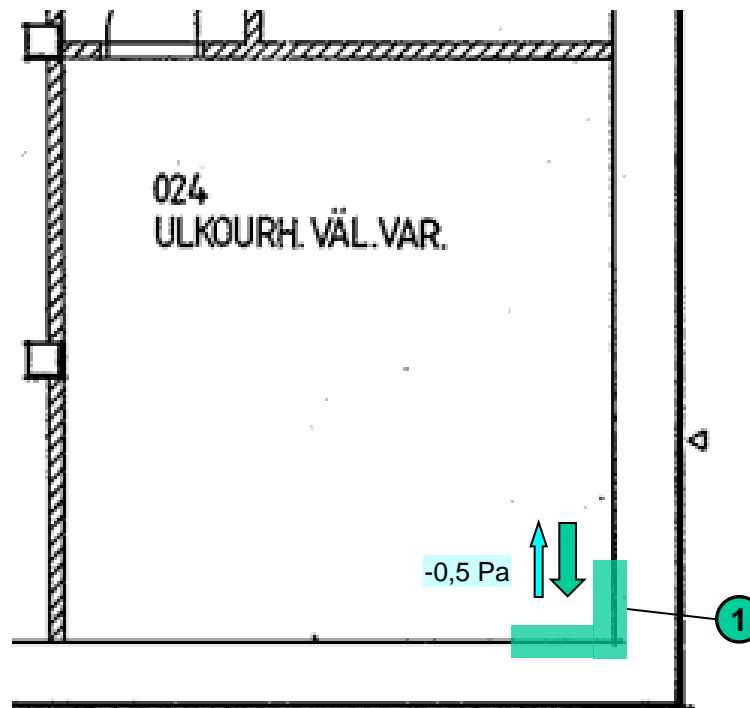


MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa PAINERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ALAPOHJALAATAN ALLE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

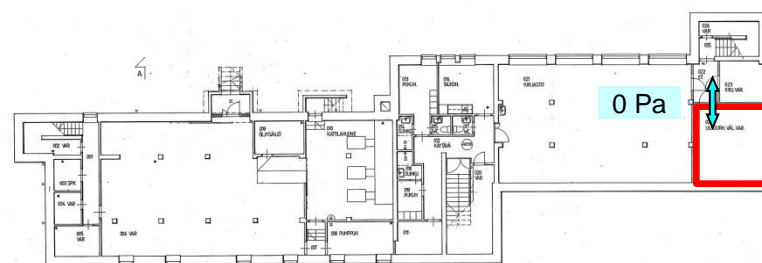

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 23.7.2014, TILA 024

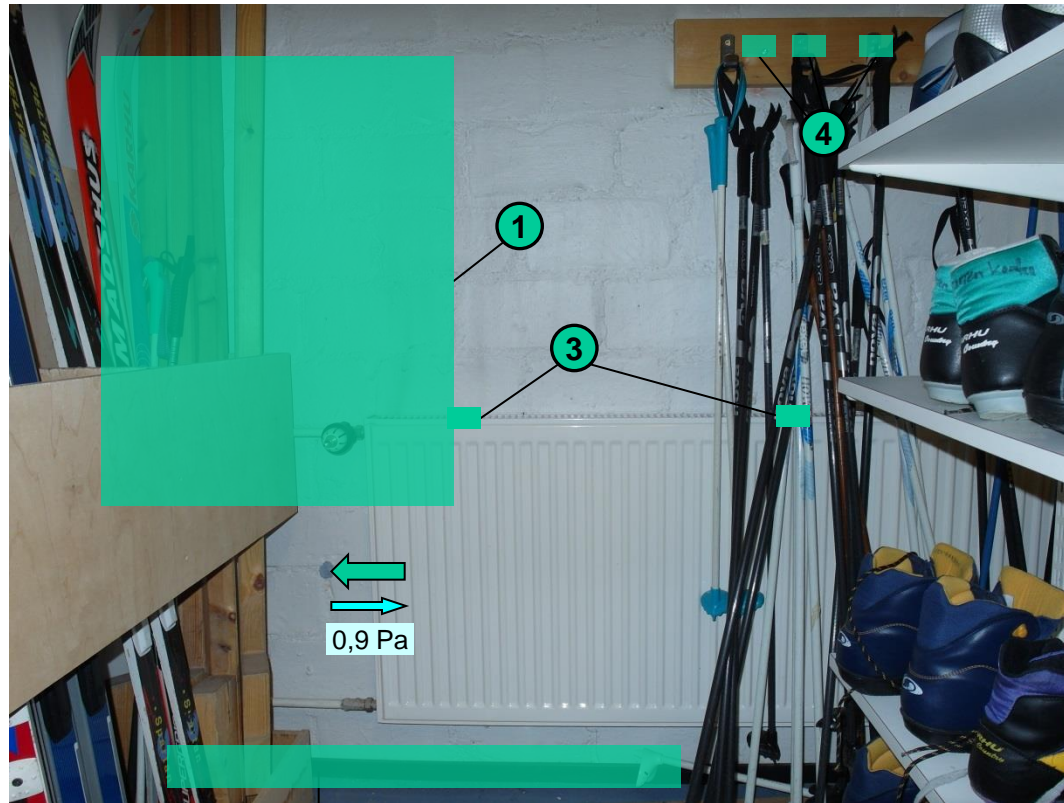


MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa
→ PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN ALLE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 REIÄT TIILIMUURAUKSESSA
- 2 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ
- 3 LÄMPÖPATTERIN KANNATINRUUVIT
- 4 NAULAKON KANNATINRUUVIT

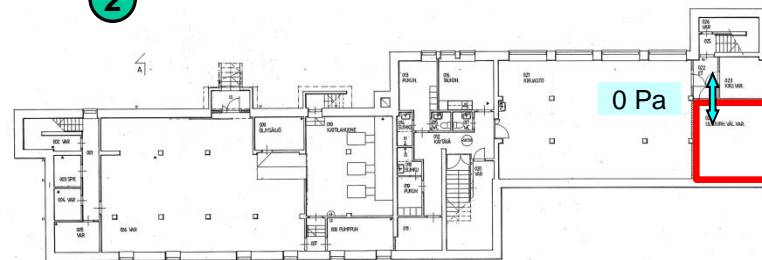

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 23.7.2014, TILA 105

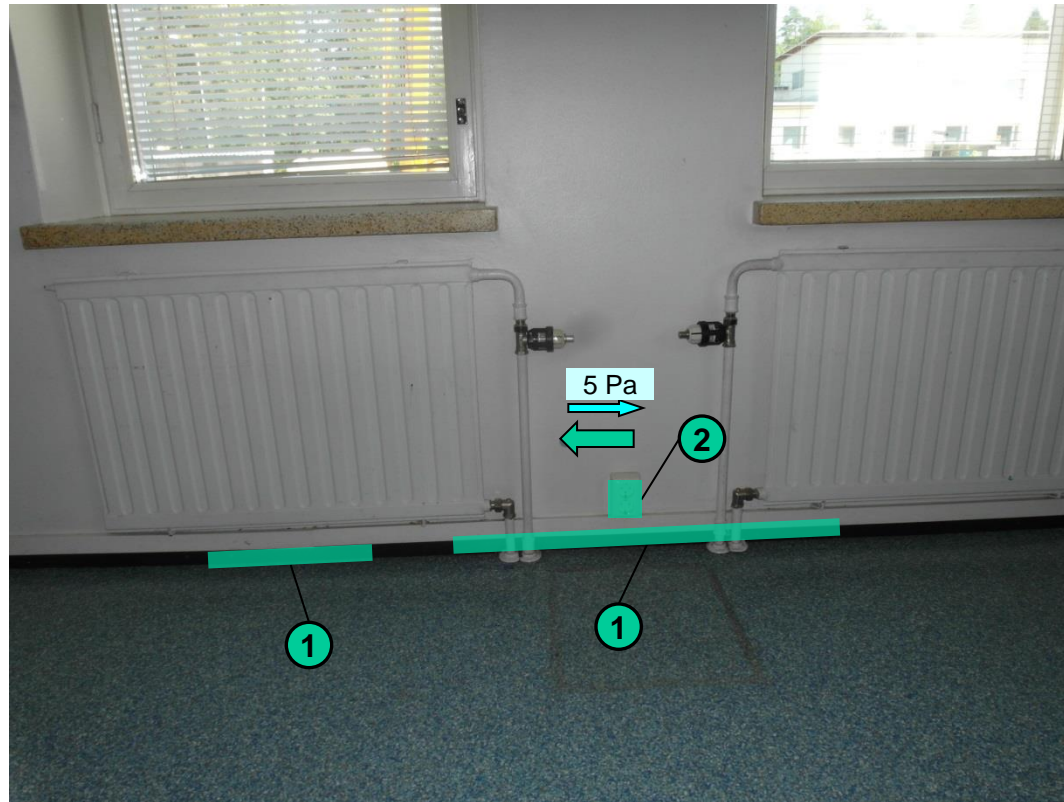


MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa
→ PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN ERISTETILAAN ALLE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ
- ② PISTORASIA

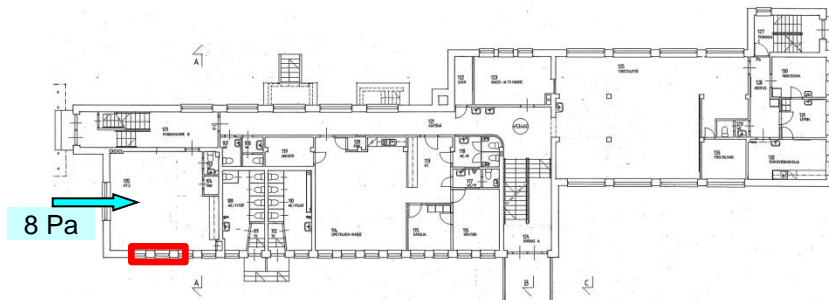

ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 23.7.2014, TILA 105

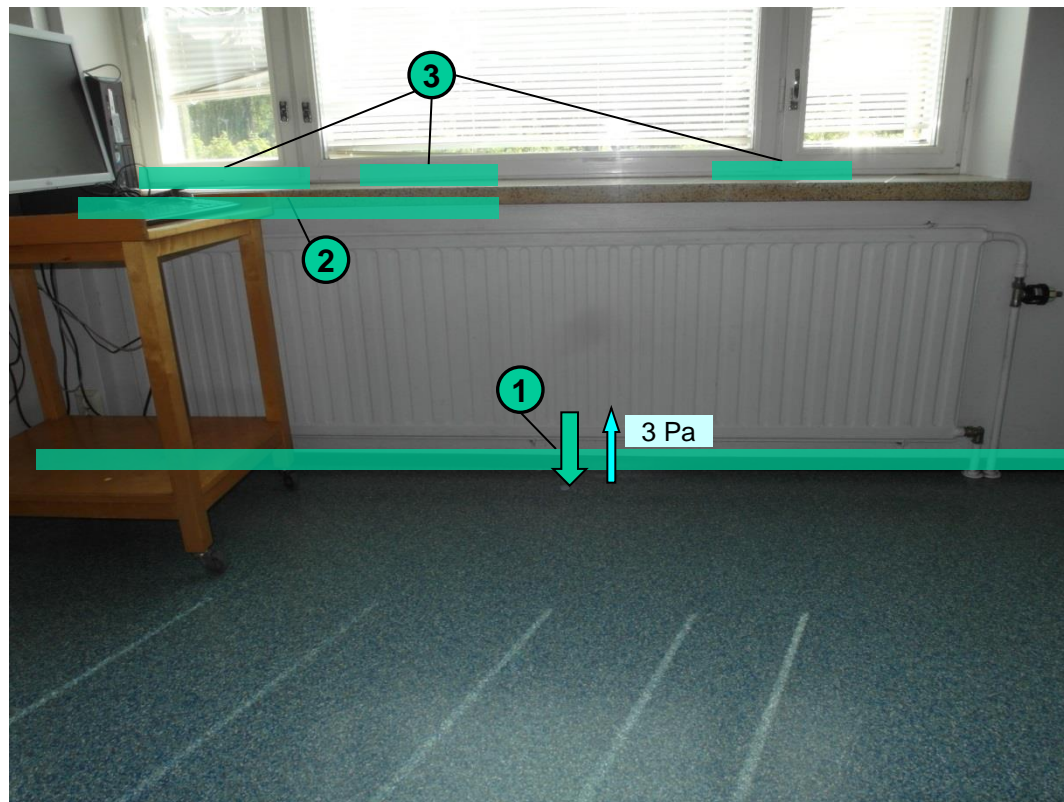


MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa → PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ALAPOHJALAATAN ALLE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ
- ② IKKUNAPENKIN ALAPINTA
- ③ IKKUNAPENKIN JA IKKUNAKARMIN LIITTYMÄ

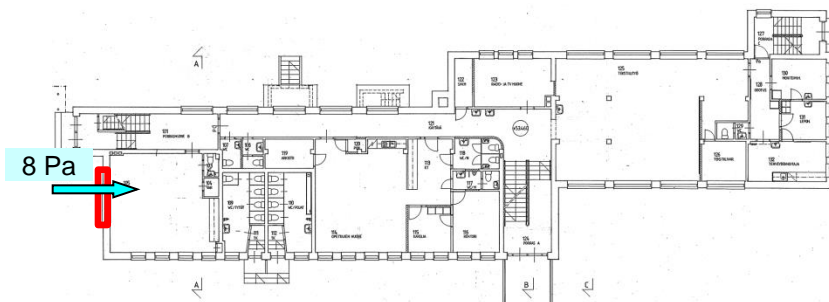

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 202

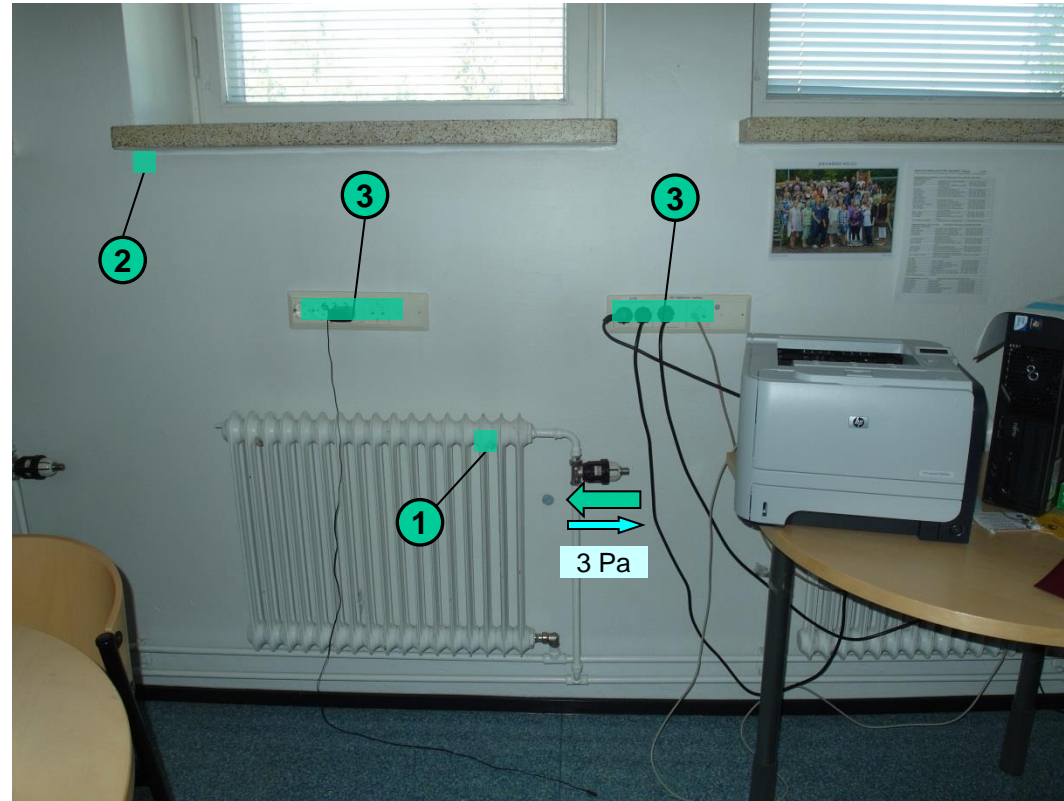


MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa
→ PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN ERISTETILAAN ALLE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① LÄMPÖPATTERIN KANNATINRUUVIT
- ② IKKUNAPENKIN ALAPINTA
- ③ PISTORASIA

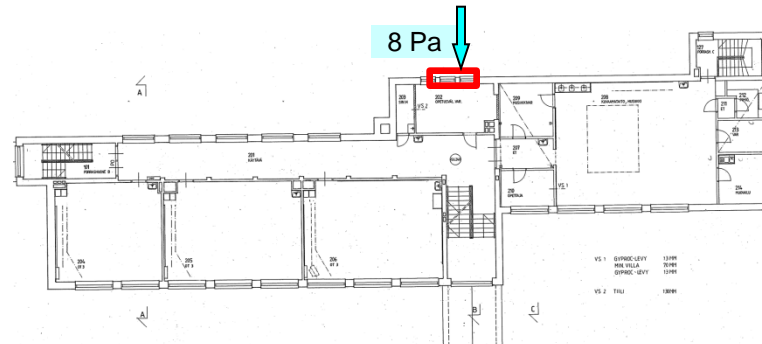




VÄLIPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 202



MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa (light blue arrow) PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- Green arrow MERKKIAINE TILAN 123 ILMATILAAN
- Green bar MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

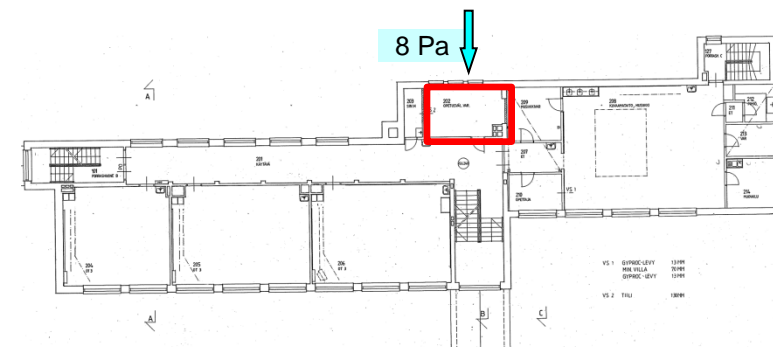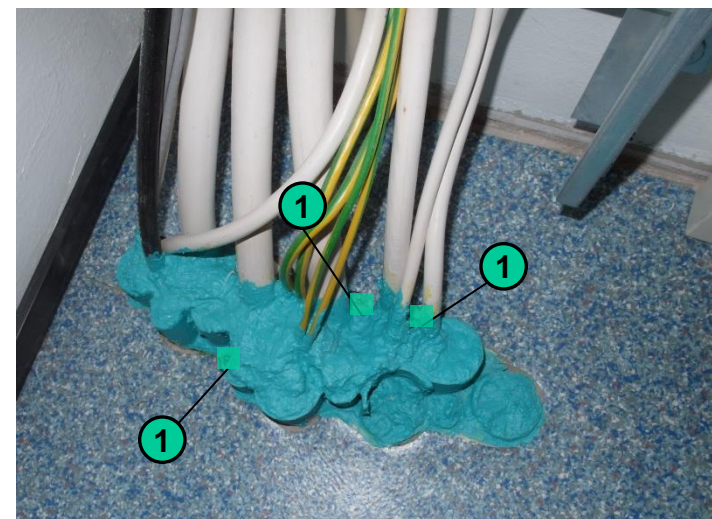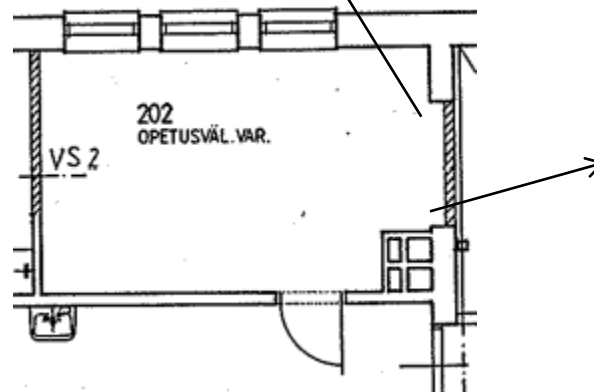

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 LÄPIVIENNIIT

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 206

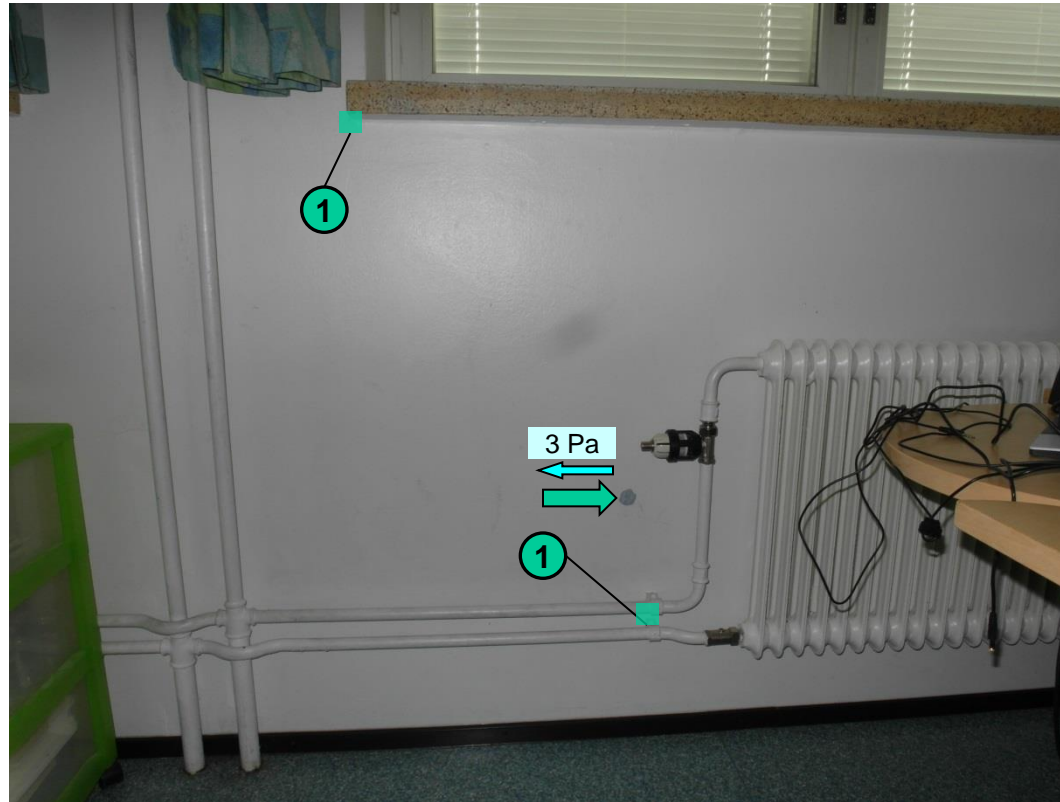

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


0-1 Pa
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINE ULKOSEINÄN ERISTEKERROKSEEN

MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 VESIPUTKEN KANNATINRUUVIT
- 2 IKKUNAPENKIN ALAPINTA

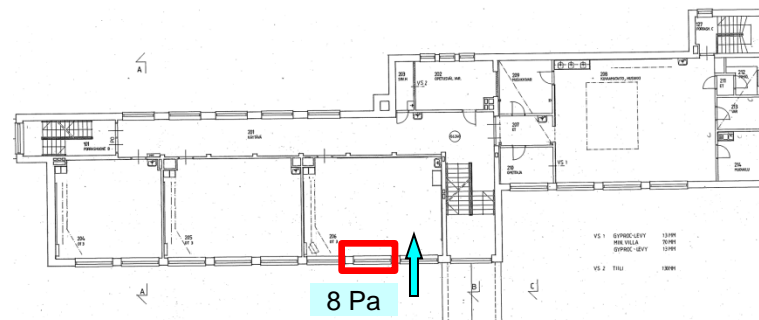

HORMIRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEEET 24.7.2014, TILA 206



MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa
→ PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE HORMIRAKENTEESSEN
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

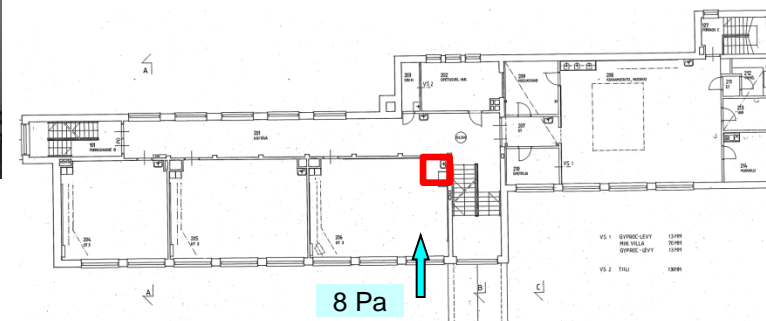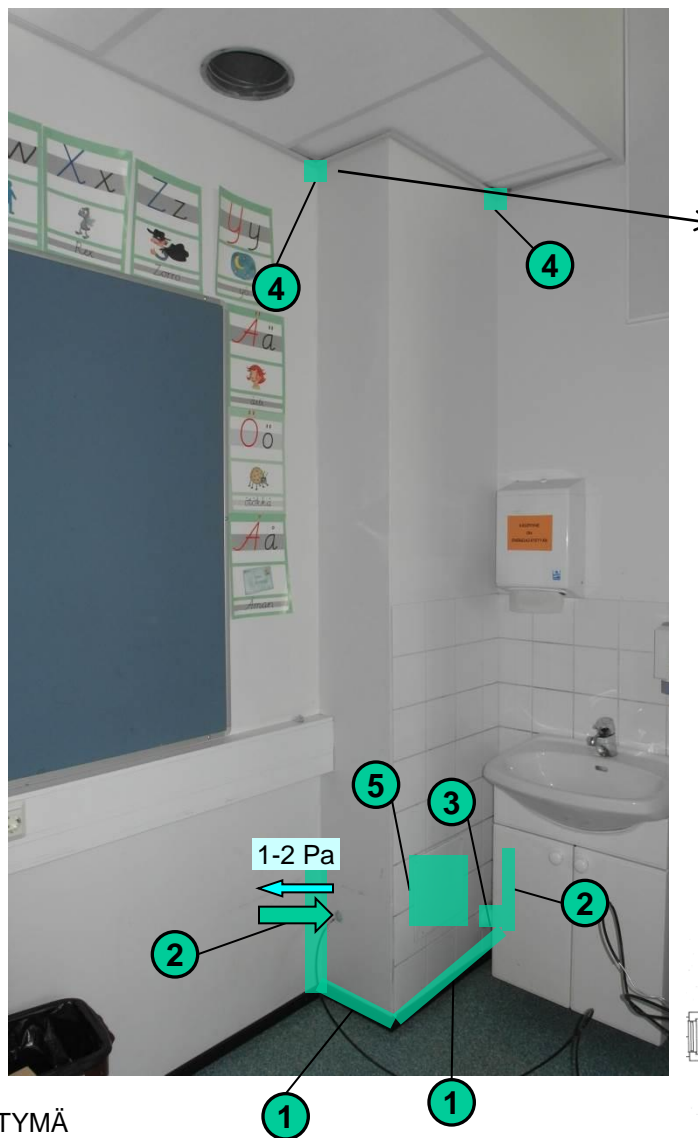


- 1 HORMIN JA LATTIAN LIITTYMÄ
- 2 HORMIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
- 3 LÄPIVIENIT
- 4 TIIVISTETTY HORMIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
- 5 HORMIN TARKASTUSLUUKKU




ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 204



MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.


MERKKIEN SELITYKSET:

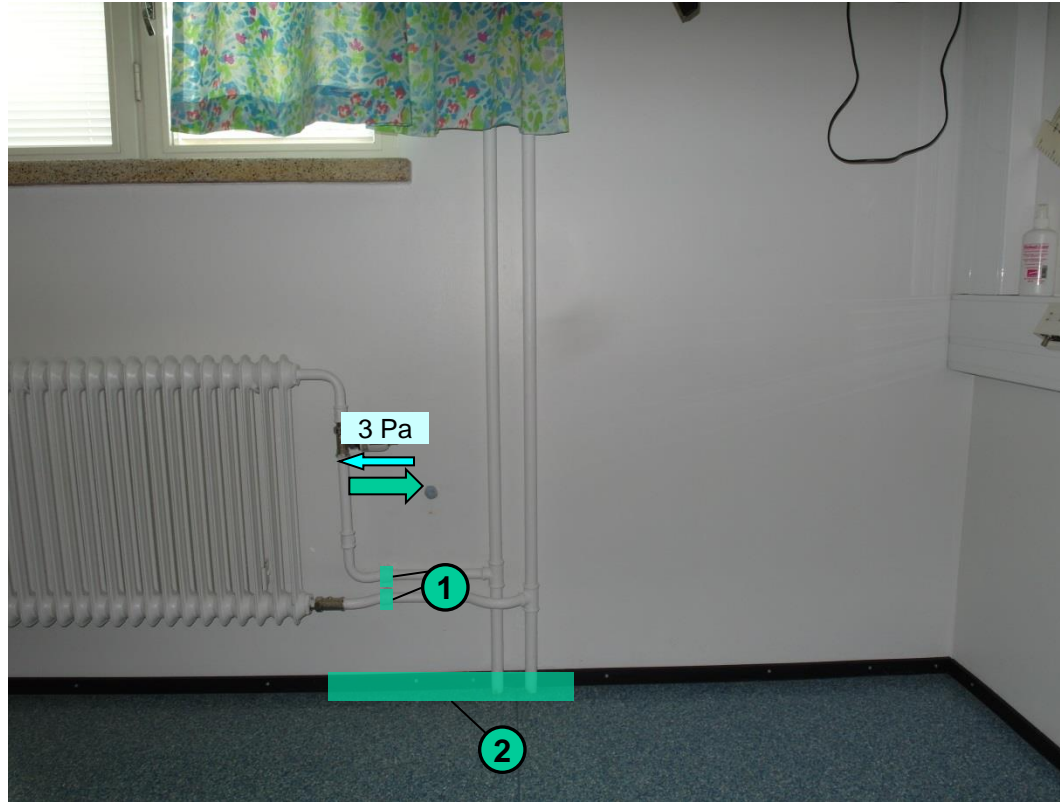-  0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
-  MERKKIAINE ULKOSEINÄN ERISTEKERROKSEEN
-  MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO



MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  1 VESIPUTKEN KANNATINRUUVIT
-  2 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

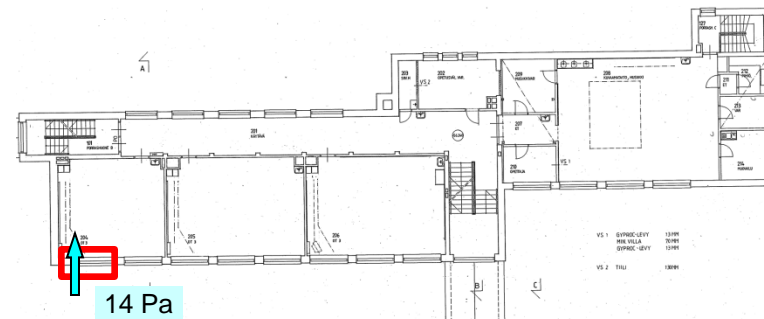

HORMIRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 204


MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa
→ PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE HORMIRAKENTEeseen
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 HORMIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
- 2 LÄPIVIENNIIT
- 3 TIIVISTETTY HORMIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
- 4 HORMIN TARKASTUSLUUKKU

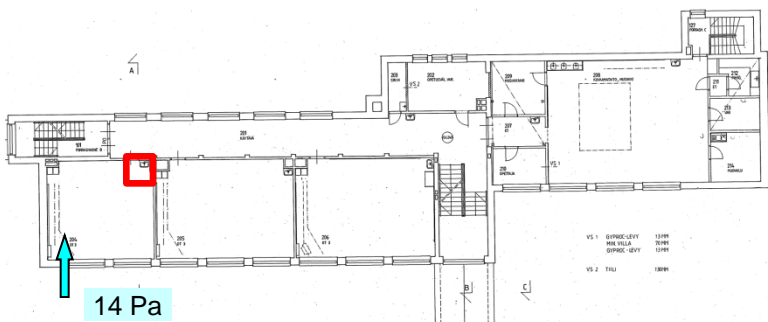

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 304

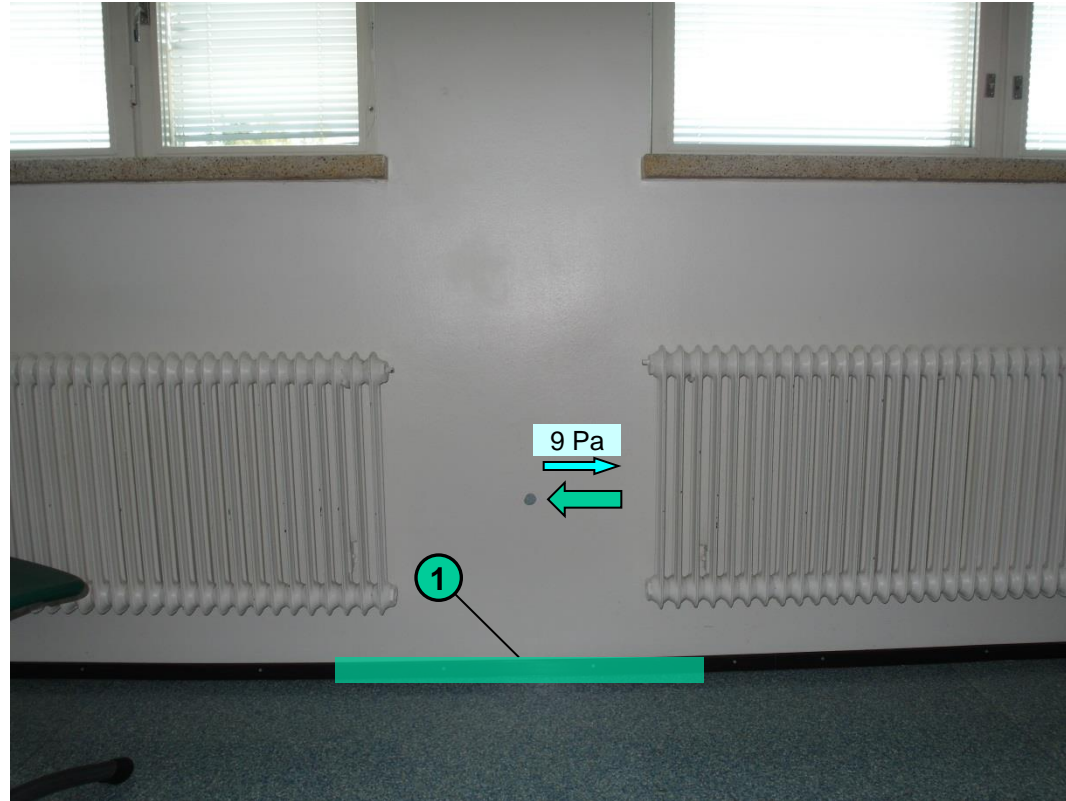

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:


0-1 Pa
→ PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

→ MERKKIAINE ULKOSEINÄN ERISTEKIRREKSEEN

■ MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

① ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

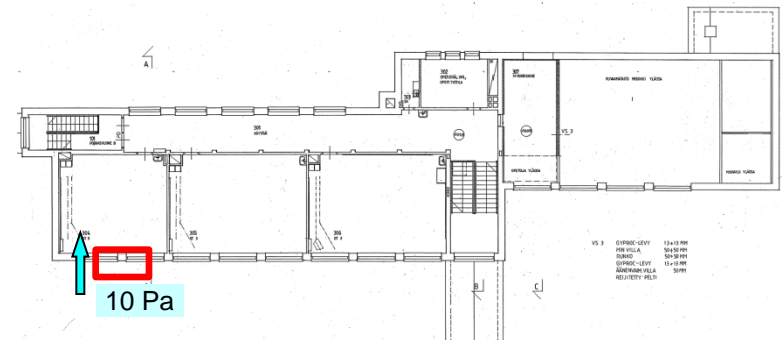


HORMIRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 304

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN
VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:




- 0-1 Pa → PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE TILAN 204
HORMIRAKENTEeseen
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

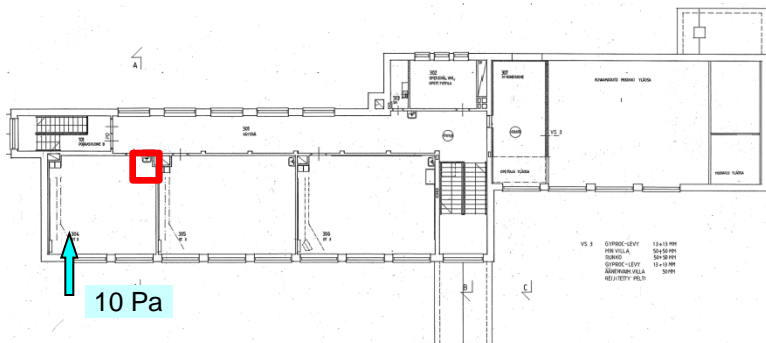EI MERKKIAINEHAVAINTOJA.








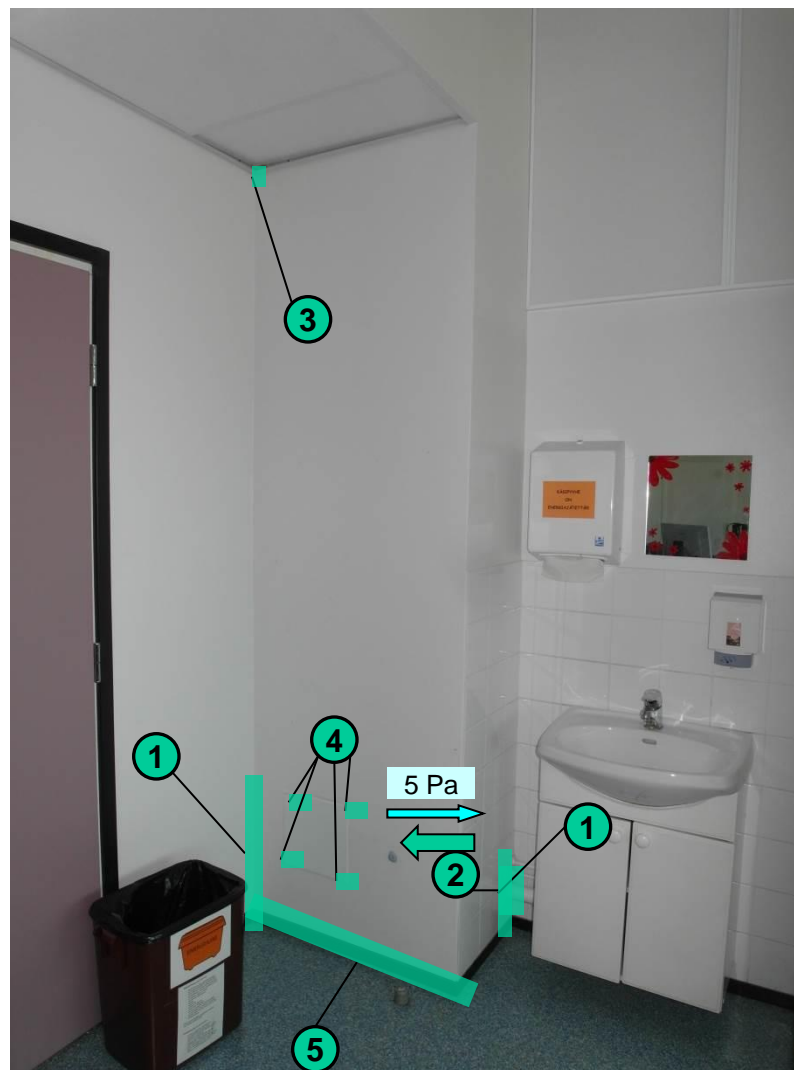
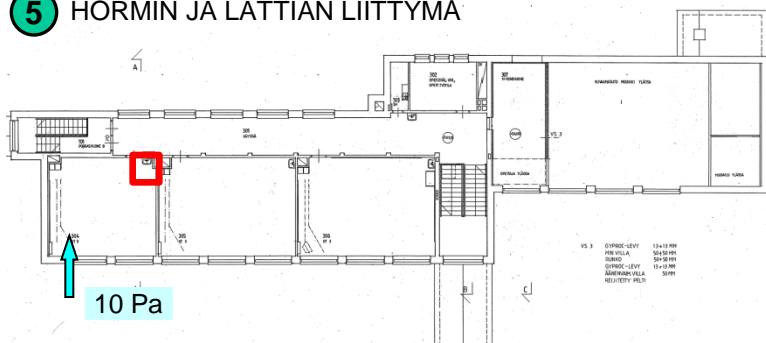
MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa
 PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
-  MERKKIAINE HORMIRAKENTEESSEEN
-  MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  HORMIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
-  LÄPIVIENNIIT
-  TIIVISTETTY HORMIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
-  HORMIN TARKASTUSLUUKKU
-  HORMIN JA LATTIAN LIITTYMÄ



ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 302

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.






MERKKIEN SELITYKSET:



0-1 Pa  PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

 MERKKIAINE ULKOSEINÄN ERISTEKERROKSEEN



 MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  1 VESIPUTKEN KANNATINRUUVIT
-  2 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ
-  3 IKKUNAKARMIN JA IKKUNAPENKIN LIITTYMÄ
-  4 IKKUNAPENKIN ALAREUNA
-  5 LÄMPÖPATTERIN KANNATINRUUVIT

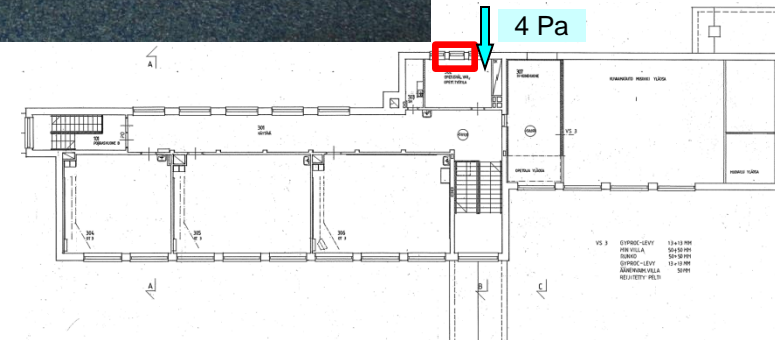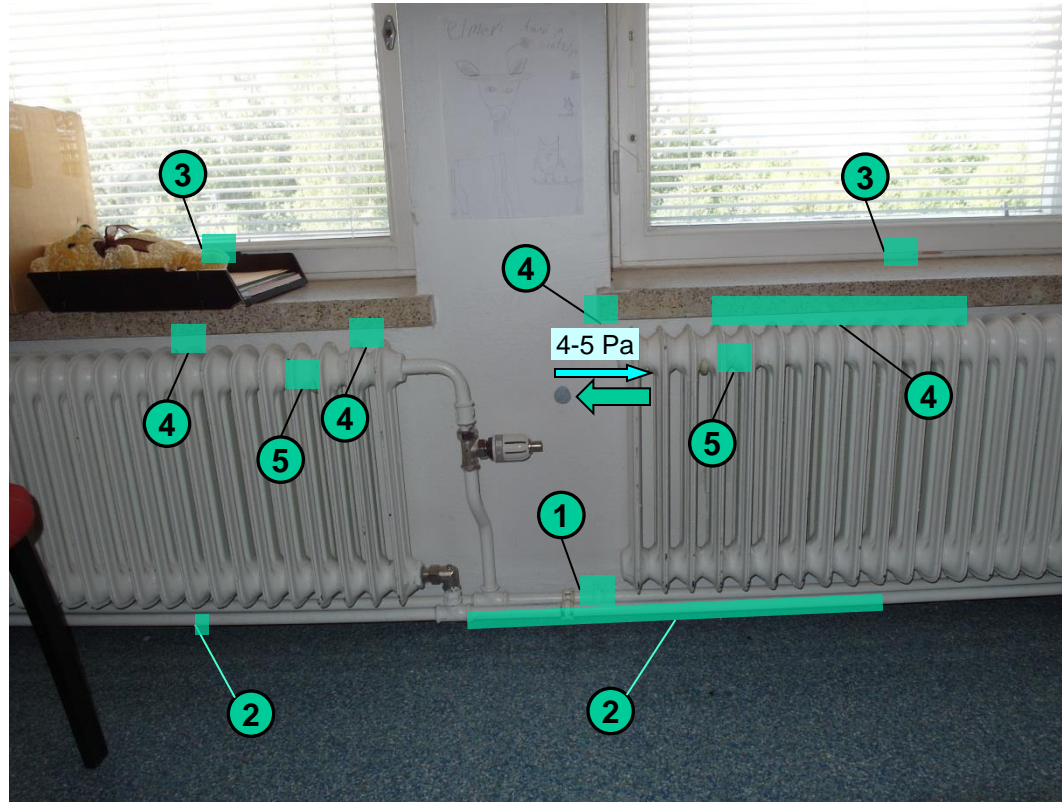


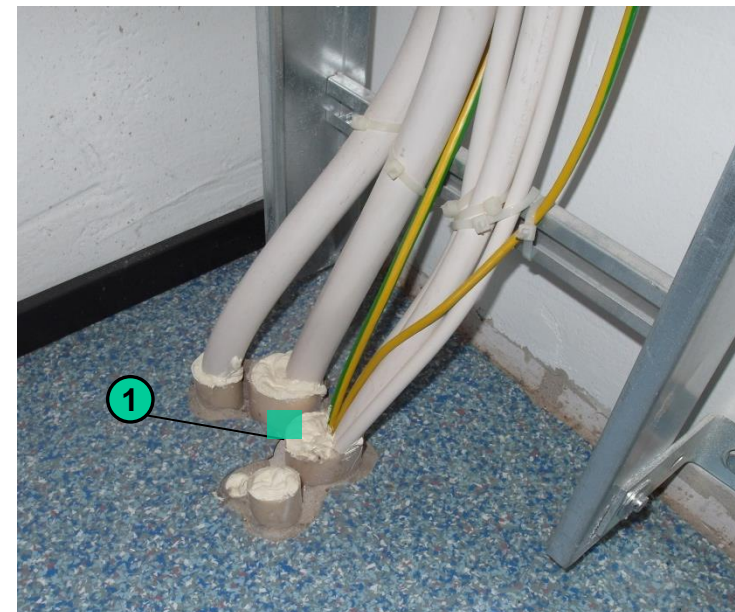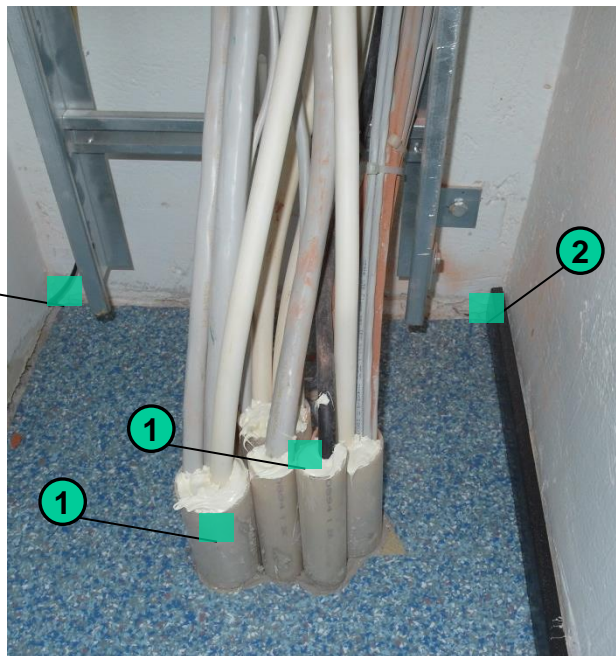

VÄLIPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 302







MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:

-  0-1 Pa PAIN-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
-  MERKKIAINE TILAN 202 ILMATILAAN
-  MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  1 LÄPIVIENIT
-  2 SEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

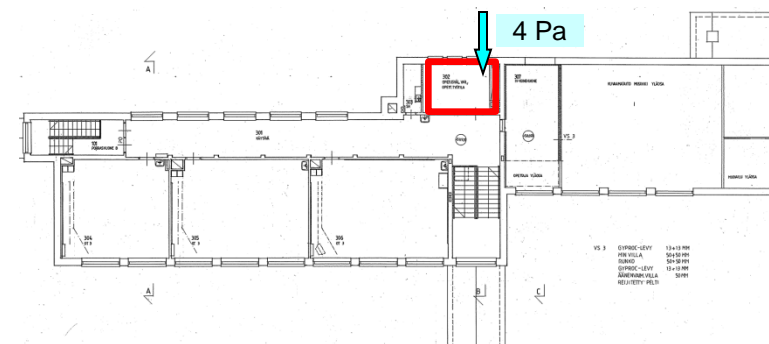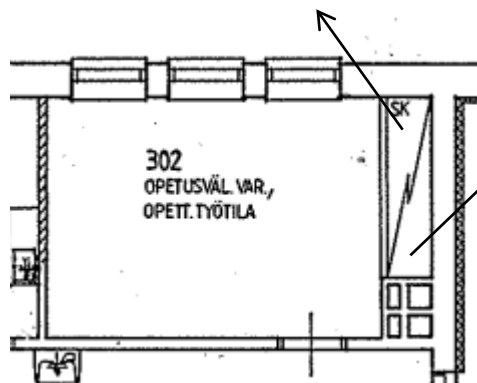

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 24.7.2014, TILA 114, KOULUN LAAJENNUSOSA

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN
VETYSEOSKAASUA.

TILA OLI KOKEEN AIKANA 15 PA
ALIPAINEN ULKOILMAAN NÄHDEN

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN
ERISTEKERROKSEEN
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① IKKUNAKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ
- ② IKKUNAPENKIN ALAPINTA

